

Action immédiate requise



Produits

Régulateurs montés sur masque (MMR) 3M^{MC} Scott^{MC} E-Z Flo et E-Z Flo+

Dates de fabrication : Mars 2022 à janvier 2023




La Division de la sécurité personnelle de 3M émet un avis d'arrêt d'utilisation et d'inspection pour les régulateurs montés sur masque (MMR) 3M^{MC} Scott^{MC} E-Z Flo et E-Z Flo+ fabriqués entre le mois de mars 2022 et le mois de janvier 2023. Les MMR 3M^{MC} Scott^{MC} E-Z Flo et E-Z Flo+ pourront être utilisés en toute sécurité une fois que les instructions contenues dans cet avis auront été suivies.

Suite à la publication de l'[avis de sécurité SN122022](#) en décembre 2022 et de l'[avis de sécurité SN030623](#) en mars 2023, 3M Scott Fire & Safety a été informée qu'une unité supplémentaire de MMR E-Z Flo+ avait été expédiée de notre usine avec des vis de verrouillage de montage manquantes. Cet appareil a été fabriqué en dehors des dates indiquées dans les avis originaux. La plage de dates élargie que nous avons retenue pour l'inspection comprend tous les régulateurs E-Z Flo et E-Z Flo+ fabriqués entre le mois de mars 2022 et le mois de janvier 2023 inclus. Bien que nous soyons confiants, d'après nos inspections, que cette plage de dates couvre tous les cas potentiels où des vis sont manquantes, nous encourageons l'inspection de toutes les unités de votre parc conformément à nos directives d'utilisation et à nos manuels d'utilisation et d'entretien avant chaque utilisation.

Directives pour les utilisateurs

Dès réception de cet avis, veuillez procéder à l'inspection conformément aux instructions détaillées à la page 1, figure 2 de l'[avis SN122022](#) original et à la figure 1 ci-dessous.

Figure 1: Emplacement de l'écran de couverture : Vis manquantes ou vis de couvercle installées

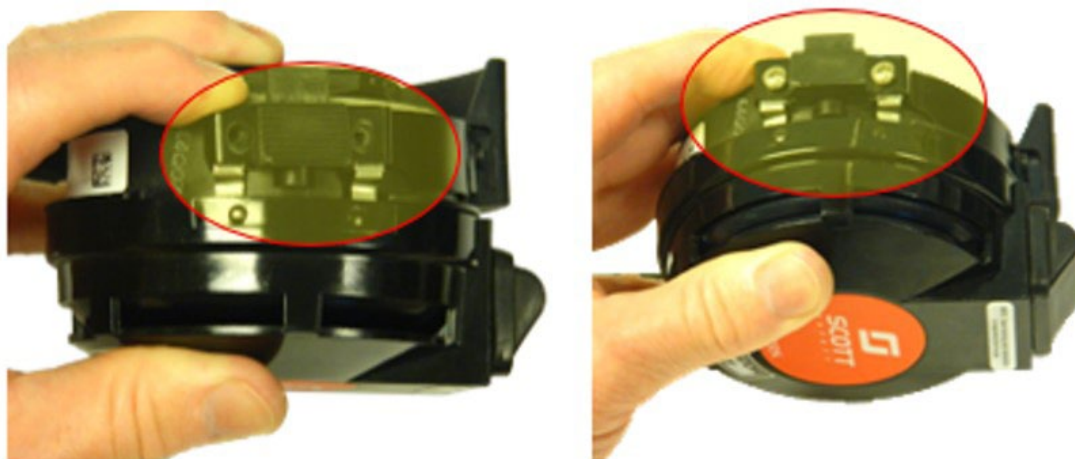

Si vous trouvez un ou plusieurs appareils dans la plage de dates mentionnée dans le présent avis, **veuillez les inspecter visuellement afin de vous assurer de la présence des vis de montage comme indiqué**. Si, après inspection, il s'avère qu'un MMR ne comporte pas les vis du verrou de montage, retirez le MMR du service et communiquez avec votre centre de service autorisé 3M Scott Fire & Safety pour effectuer les réparations nécessaires. Veuillez noter qu'il est peu probable qu'un APRA mis en service et précédemment inspecté présente des vis manquantes.

Instructions pour les distributeurs

Dès réception de cet avis, transmettez-le immédiatement à tous vos clients qui vous ont acheté les produits concernés et fournissez à vos clients toute l'assistance qu'ils vous demanderont pour mener à bien la procédure d'inspection.

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé. Si vous avez d'autres questions au sujet de cet avis, veuillez communiquer avec votre centre de service autorisé 3M Scott ou le soutien technique 3M Scott. Un professionnel des services pourra vous aider. Vous pouvez communiquer avec le soutien technique 3M Scott en composant le 1 800 247-7257, en écrivant à l'adresse scotttechsupport@3m.com ou sur le site Web au www.3M.com/ScottFire.



Personal Safety Division

4320 Goldmine Road
Monroe, NC 28110

In United States of America or Canada

Technical Service 1-800-247-7257
Customer Service 1-800-247-7257
3M.com/ScottFire

© 3M 2024. All rights reserved.

3M and Scott are trademarks of 3M Company and its affiliates, used under license in Canada.

3M PSD products are occupational use only.